

Slimdrive
SL NT
SL NT-FR

Návod na montáž

Samonosný nosník

GEZE

Obsah



1	Symboly a prostředky znázornění	3
1.1	Platnost.....	3
1.2	Ručení za výrobek.....	3
2	Bezpečnostní pokyny.....	4
3	Přehled.....	5
3.1	Plány	5
3.2	Nástroj.....	5
3.3	Průřezy profilů	5
3.4	Sestava.....	6
3.5	Boční desky.....	7
4	Montáž.....	8
4.1	Přípravenost ze strany instalace.....	8
4.2	Přípravné montážní práce.....	8
4.3	Přípravit samonosný nosník.....	8
4.4	Samonosná montáž.....	9
4.5	Montáž na stěnu s bočními díly před stěnou.....	10
4.6	Montáž bočních dílů.....	11
5	Demontáž	14

1 Symboly a prostředky znázornění

Výstražná upozornění



V tomto návodu jsou používána výstražná upozornění, která vás varují před vznikem věcných škod a úrazů osob.

- ▶ Přečtěte si tato výstražná upozornění a vždy se jimi řiďte.
- ▶ Dodržujte všechna opatření, která jsou označena výstražným symbolem a výstražným slovem.

Výstražný symbol	Výstražné slovo	Význam
	VAROVÁNÍ	Nebezpečí pro osoby. Nerespektování pokynu může mít za následek smrtelné nebo těžké úrazy.
	OPATRNĚ	Nebezpečí pro osoby. Nedodržení pokynu může dojít k lehkým úrazům.
-	OPATRNĚ	Informace k zabránění vzniku hmotných škod, k pochopení nebo k optimalizaci pracovních postupů.

Další symboly a prostředky znázornění

Z důvodu správné obsluhy jsou důležité informace a technické pokyny zvláště zvýrazněny.

Symbol	Význam
	představuje „Důležité upozornění“
	znamená „Doplňující informace“
▶	Symbol k provedení činnosti: Zde musíte něco udělat. ▶ V případě činností, které sestávají z několika kroků, dodržujte uvedené pořadí.

1.1 Platnost

Platné pro přístroje od roku výroby 06/09

1.2 Ručení za výrobek

V souladu s ručením výrobce za jeho výrobky definovaném v zákonu o ručení výrobku se musí respektovat informace obsažené v této brožuře (informace o výrobku a použití v souladu s určením, nesprávné použití, výkon produktu, údržba výrobku, informační a instrukční povinnost). Jejich nedodržování zbavuje výrobce povinností plnění ze záruky.

2 Bezpečnostní pokyny

Všeobecné údaje

Předepsané práce související s montáží, údržbou a opravami smí provádět jen kvalifikovaný odborník pověřený firmou GEZE.

U bezpečnostně-technických zkoušek se musí dodržovat příslušné zákony a předpisy dané země.

Svévolné provedení změn na zařízení vylučují jakoukoliv záruku společnosti GEZE za takto vzniklé škody.

Při kombinaci s cizími výrobky nepřebírá společnost GEZE žádnou záruku.

Pro všechny práce se smějí používat pouze originální díly GEZE.

Připojení k síťovému napětí musí provést kvalifikovaný elektrikář. Připojení k síti a zkoušku ochranného vodiče proveďte v souladu s VDE 0100 část 610.

Podle Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES musí být před uvedením dveřního zařízení do provozu provedena analýza nebezpečí a dveřní zařízení musí být označeno v souladu se směrnicí CE pro označování 93/68/EHS.

Dodržujte směrnice, normy a příslušné národní předpisy, a to zejména:

- ASR A1.7 „Směrnice pro dveře a brány“
- VDE 0100, část 610 „Zřizování silnoproudých zařízení s hodnotami jmenovitého napětí do 1 000 V“
- AutSchR „Směrnice o automatických oknech, dveřích, vratech“
- Předpisy úrazové zábrany, zejména BGV A1 „Všeobecné předpisy“ a BGV A2 „Elektrická zařízení a provozní prostředky“
- DIN EN 60335-2-103 „Bezpečnost elektrických přístrojů pro domácnost a na podobné účely; Zvláštní požadavky na pohony, vrata, dveře a okna“

Vědomé dodržování bezpečnosti práce

Zajistěte pracoviště proti neoprávněnému vstupu.

Zohledněte dosah dlouhých dílů zařízení.

Práce s vysokým stupněm bezpečnostního rizika (např. montáž pohonu, krytu nebo křídel dveří) nikdy neprovádějte sami.

Kryt/obložení pohonu zajistěte proti spadnutí.

Nebezpečí zranění při otevřeném pohonu. Otáčející se součásti mohou vtáhnout vlasy, části oděvu, kabely atd.!

Nebezpečí zranění na nezabezpečených místech přivření, nárazu, ustřížení a vtažení!

Nebezpečí úrazu při prasknutí skla!

Nebezpečí úrazu o ostré hrany pohonu!

Nebezpečí zranění volně pohyblivými díly při montáži!

Ekologické uvědomění při práci

Při likvidaci dveřního zařízení roztříďte jednotlivé materiály a předejte k recyklaci.

Baterie a akumulátory nelikvidujte společně s domovním odpadem.

Při likvidaci dveřního zařízení a baterií/akumulátorů dodržujte příslušná zákonná ustanovení.

3 Přehled

3.1 Plány

Číslo	Typ	Název
70511-ep02	Montážní plán	Samonosný nosník se Slimdrive SL NT
70511-ep04	Montážní plán	SL NT / -FR se samonosným nosníkem, nástěnná montáž
70715-9-9854	Návod na montáž	ISO křídlo pro Slimdrive SL NT
70715-9-9855	Návod na montáž	Návod na montáž



Plány podléhají změnám.


► Používejte jen jejich nejnovější verzi.

3.2 Nástroj


Nástroj	Velikost
Momentový klíč	3–15 Nm
Sada inbusových klíčů	velikost klíčů do 6 mm
Vidlicový klíč	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Sada šroubováků	do 6 mm
Vrtačka	–
Vrták do kamene	–
Vrták do kovu	–

3.3 Průřezy profilů

Nosník SL



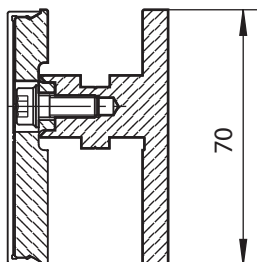


Nosník EC/SL


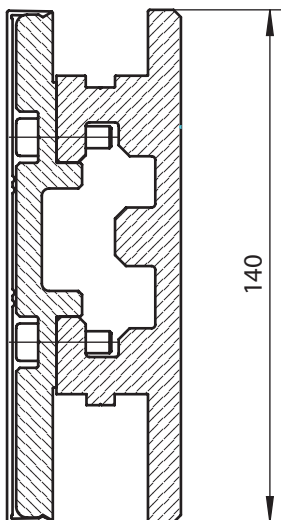




3.4 Sestava

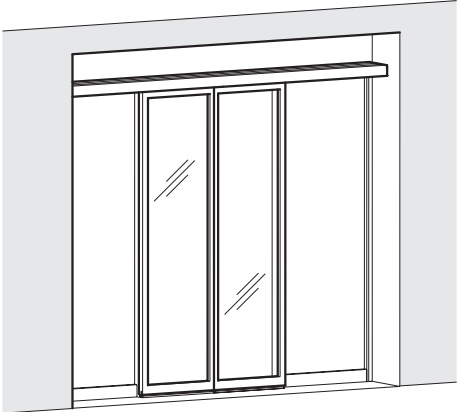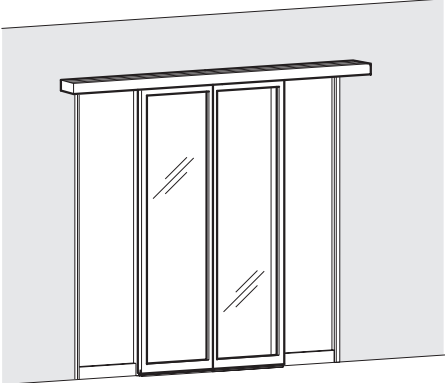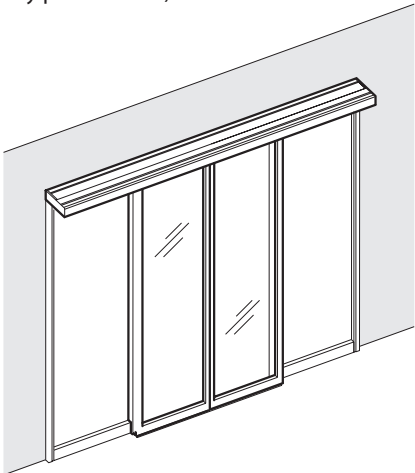i Dodávají se pouze komponenty jedné z popsaných montáží.

Znázornění	Typ dveří	Křídlo dveří	Typ nosníku	Upevnění
<p>Samonosná montáž</p> 	SL	1-křídlo. nebo 2-křídlo.	SL EC/SL	Boční deska A Boční deska B
<p>Samonosná montáž s delším pohonem</p> 	SL	1-křídlo. nebo 2-křídlo.	SL EC/SL	Boční deska C nebo D
<p>Montáž na stěnu (s bočními díly před stěnou)</p> 	SL	1-křídlo. nebo 2-křídlo.	SL	přímo na překladu

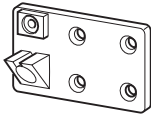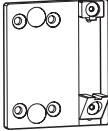3.5 Boční desky

Boční deska	Typ dveří	Typ nosíku	Skica
A	SL NT	SL NT	
B	SL NT	Označení EC/SL: Boční deska velká	
C	SL NT	SL	
D	SL NT	Označení EC/SL: Boční deska malá	

4 Montáž

4.1 Přípravenost ze strany instalace

- ▶ Aby se zajistila odborná montáž, překontrolujte přípravu na místě instalace:
 - Nosnost stěny a stropu
 - Druh a zatížitelnost konstrukce fasády, příp. podkladové konstrukce
 - Rovnost montážních ploch
 - Uvedené rozměry a objednané konstrukční prvky porovnejte se skutečnými konstrukčními rozměry a s místními danostmi

4.2 Přípravné montážní práce



VÝSTRAHA

Hrozí nebezpečí úrazu!

- ▶ Zajistěte pracoviště proti neoprávněnému vstupu.
- ▶ U 1-křídlových dveří pracujte vždy minimálně ve dvou.
- ▶ U 2-křídlových dveří pracujte vždy minimálně ve třech.
- ▶ Použijte minimálně dva dvojité žebříky nebo nástupní stupínky.




V následující kapitole je popsána montáž samonosného nosníku (typ nosníku SL a EC/SL) pro Slimdrive SL NT (pohon uložený dole).

4.3 Připravit samonosný nosník

Typ nosníku SL pro samonosnou montáž

- ▶ Profil vodící kolejničky (1) našroubujte na samonosný nosník typu SL (2).

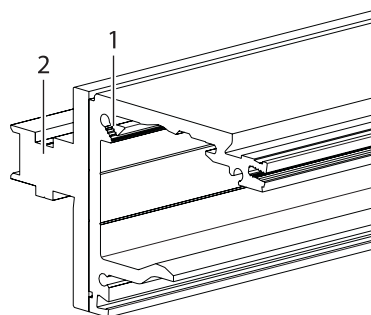

Nosník pro montáž na stěnu/překlad

- ▶ Namontujte typ nosníku SL na stěnu.

Typ nosníku EC/SL pro samonosnou montáž

- ▶ Otvory na typu nosníku EC/SL převezměte z profilu vodící kolejničky a vyvrtejte. Poloha, průměr a hloubka podle výkresu 70504-9-0956.
- ▶ Profil vodící kolejničky namontujte na nosník typu EC/SL podle montážního plánu EP 70511-ep02.


Namontujte nástěnné a podlahové lišty

- ▶ V rovnoměrné vzdálenosti vyvrtejte na každé nástěnné liště (1) 3 zápusťné otvory.
- ▶ V rovnoměrné vzdálenosti vyvrtejte na každé podlahové liště (2) 2 – 3 zápusťné otvory.
- ▶ Boční díly rozstavte v pozdější poloze a zajistěte proti pádu.
- ▶ Pro přesné vyrovnání bočních dílů napněte pomocnou šňůru.
- ▶ Na podlaze zakreslete polohu nástěnných a podlahových lišt.
- ▶ Zakreslete přechodovou oblast na podlaze.
- ▶ Odložte boční díly.

- ▶ Nástěnné lišty (1) přiložte ke stěně a nasadte je na podlahu.
- ▶ Nástěnné lišty (1) kolmo vyrovnejte pomocí vodováhy.
- ▶ Nástěnné lišty (1) přišroubujte ke stěně pomocí zápusťných šroubů.

! Podlahové lišty (2) musejí zasahovat do nástěnných lišt (1) a narážet na ně.

- ▶ Podlahové lišty (2) vyrovnejte a přišroubujte je k podlaze.

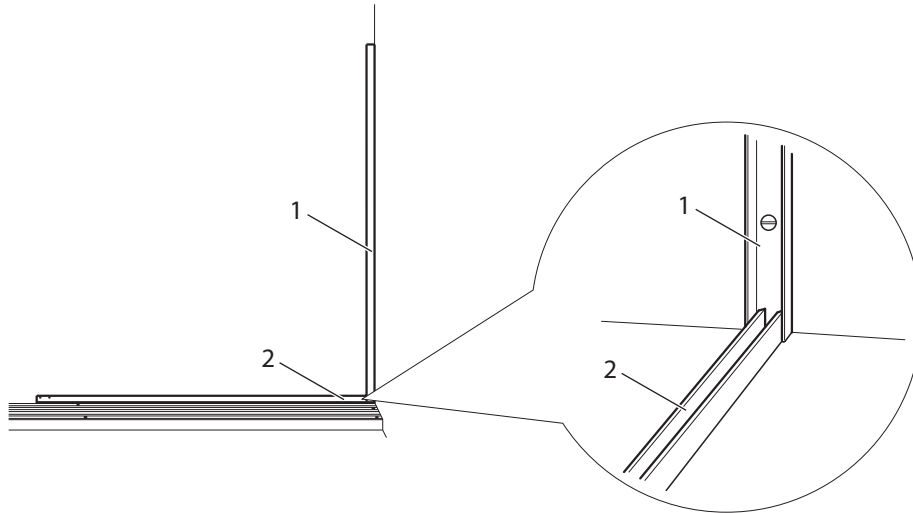

4.4 Samonosná montáž


! ▶ Při použití bočních desek (malé) dbejte na to, aby byla vzdálenost mezi hranou stěny a vyvrtaným otvorem dostatečně velká.

i Typ bočních desek závisí na druhu montáže (viz kapitola 2.4).

Namontujte levou a pravou boční desku pro typ nosníku SL

- ▶ Boční desky (2) přidržte zalícovaně nad nástěnnými lištami (5) u stěny a vodorovně je vyrovnejte.
- ▶ Zakreslete otvory vrtané (4) skrz boční desky.
- ▶ Vyvrtejte otvory.
- ▶ Boční desky připevněte zápusťnými šrouby (M8).
- ▶ Spodní fixační kolíky (6) našroubujte na boční desku.


Boční deska A

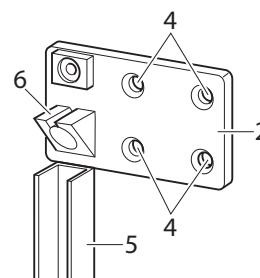

Namontujte levou a pravou boční desku pro typ nosníku EC/SL


- ▶ Boční desky (2) přidržte zalícovaně nad nástěnnými lištami (5) u stěny a vodorovně je vyrovnejte.
- ▶ Zakreslete otvory vrtané (4) skrz boční desky.
- ▶ Vyvrtejte otvory.
- ▶ Boční desky připevněte zápusťnými šrouby (M8).
- ▶ Spodní fixační kolíky (6) našroubujte na boční desku.

Boční deska B

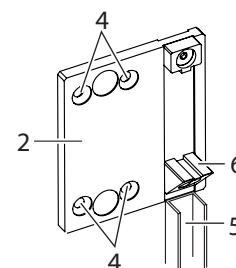


Namontujte levou a pravou boční desku (malá) pro typ nosníku SL

- ▶ Boční desky (2) přidržte zalícovaně nad nástěnnými lištami (5) u stěny a vodorovně je vyrovnejte.
- ▶ Zakreslete otvory vrtané (4) skrz boční desky.
- ▶ Vyvrtejte otvory.
- ▶ Boční desky připevněte zápusťnými šrouby (M8).
- ▶ Horní fixační kolíky (1) odšroubujte z bočních desek a uschovejte je pro pozdější opětovné připevnění.

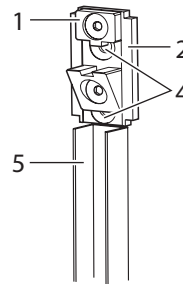Boční deska C**Namontujte levou a pravou boční desku (malá) pro typ nosníku EC/SL**


- ▶ Boční desky (2) vyrovnejte tak, aby lícovaly se stěnou a překladem.
- ▶ Zakreslete otvory vrtané (4) skrz boční desky.
- ▶ Vyvrtejte otvory.
- ▶ Boční desky připevněte zápusťnými šrouby (M8).
- ▶ Z bočních desek sejměte horní fixační kolíky (1).

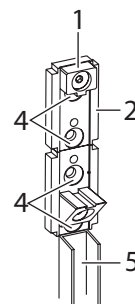Boční deska D**Montáž samonosného nosníku****VÝSTRAHA!**

Hrozí nebezpečí úrazu! Samonosný nosník je velmi těžký a může spadnout.

- ▶ Během montáže zajistěte samonosný nosník proti pádu pomocí minimálně dvou až tří osob.

- ▶ Samonosný nosník (3) položte na spodní fixační kolíky (4) boční desky.
- ▶ Horní fixační kolíky (1) našroubujte na boční desku (2), a tím zafixujte samonosný nosník.

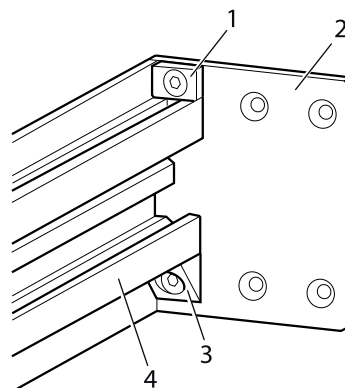**4.5 Montáž na stěnu s bočními díly před stěnou****Montáž samonosného nosníku**

- ▶ Vyvrtejte otvory na překladu ve vzdálenosti max. 400 mm podle montážního plánu 70511-ep04.

**VÝSTRAHA!**

Hrozí nebezpečí úrazu! Samonosný nosník je velmi těžký a může spadnout.

- ▶ Během montáže zajistěte samonosný nosník proti pádu pomocí minimálně dvou až tří osob.

- ▶ Samonosný nosník připevněte na překladu pomocí zápusťných šroubů (M8).

4.6 Montáž bočních dílů



VÝSTRAHA!

Hrozí nebezpečí úrazu! Boční díly jsou velmi těžké a mohou se převrátit.

- ▶ Během montáže zajistěte boční díly proti převrácení.




OPATRŇE

Hrozí nebezpečí úrazu! Sklo bočních dílů se může rozbít.

- ▶ S bočními díly zacházejte pečlivě a opatrně.

Nasadit zasklívací gumu

- ▶ Zasklívací gumu (3) přirežte na délku skleněné tabule.
- ▶ Zasklívací gumu zatlačte na horní hranu skleněné tabule.
- ▶ Nasadte regulační šroub (4).

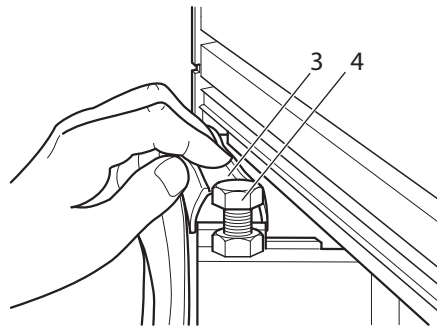


Nasadit boční díl

Samonosná montáž:


- ▶ Předběžně smontovaný boční díl (1) vnější strany postavte na podlahovou lištu (2).

Montáž na stěnu:

- ▶ Předběžně smontovaný boční díl (1) vnitřní strany postavte na podlahovou lištu (2).

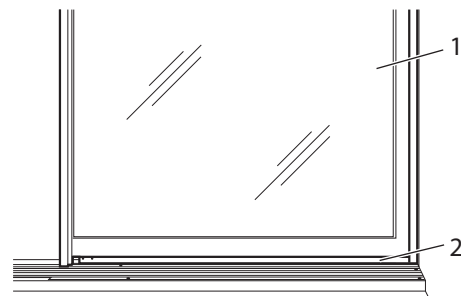


- ▶ Boční díl (1) vztyčte/sklopte, dokud nebude nahoře přiléhat k samonosnému nosníku.

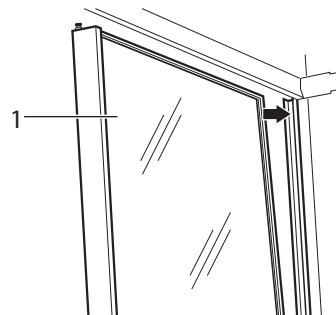


Upevnit boční díl

- ▶ Boční díl (1) úplně sklopte a zasuňte do nástěnné lišty (5).

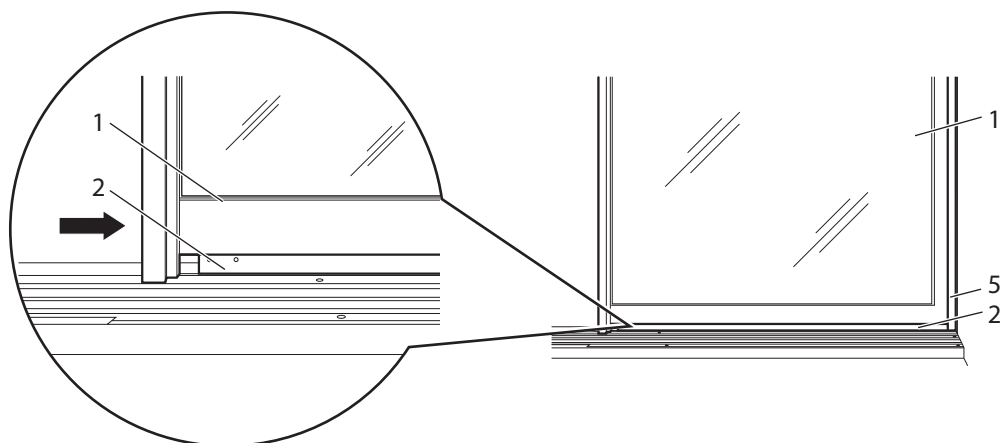


- ▶ Na bočním dílu nahoře odšroubujte regulační šroub (4), dokud nebude přiléhat k samonosnému nosníku.

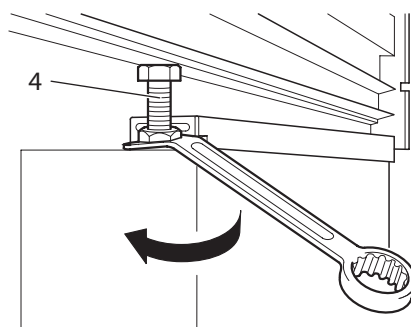


Nasadit kryty na nosník typu SL


- ▶ Víko (1) přišroubujte k samonosnému nosníku (3) pomocí inbusových šroubů (2).

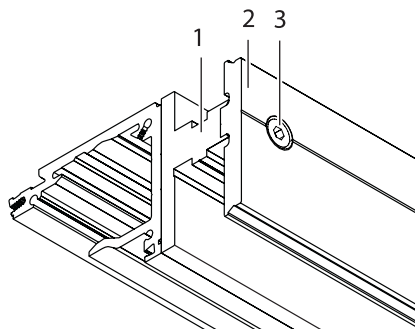

- ▶ Krycí clonu (4) v přechodové oblasti dveří zastrčte zespedu do samonosného nosníku.

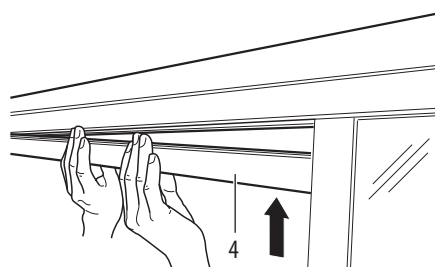


- ▶ Kryt (5) upevněte sponami na samonosný nosník.

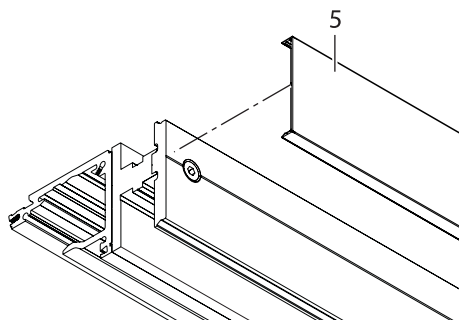


Nasadit kryt na nosník typu EC/SL


- ▶ Víko (1) přišroubujte k samonosnému nosníku (3) pomocí inbusových šroubů (2).

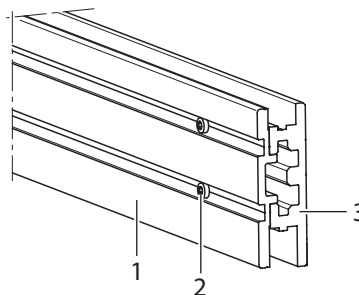

- ▶ Krycí clonu (4) v přechodové oblasti dveří zastrčte zespodu do samonosného nosníku.

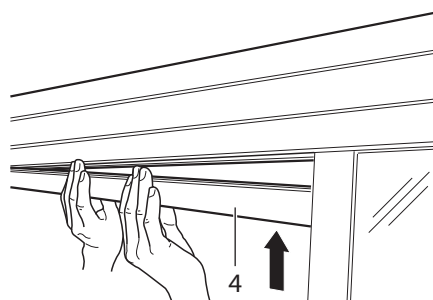


- ▶ Kryt (5) upevněte sponami na samonosný nosník.

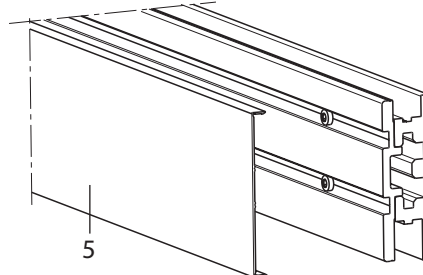

Zajistit boční díl

- ▶ Šroub do plechu s čokovou hlavou BZ 4,8 x 16 zašroubujte dole na boční díl (6) a utáhněte. Pomocí tohoto šroubu se boční díl zajistí proti posunutí.

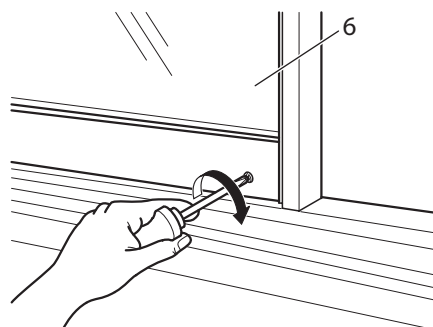

Nastavit vzdálenost od země a stínovou spáru

- ▶ Vyladte nastavení šroubů závěsu na křídlech dveří (viz návod na montáž pohonu).

Namontovat horní osvětlení



- ▶ Při montáži horního osvětlení se řiďte návodem na montáž od výrobce.

5 Demontáž

**VÝSTRAHA!**

Hrozí nebezpečí úrazu! Kryt drží na západku.

- ▶ Kryt je třeba sejmut ve dvou a opatrně ho spouštět na přídržném laně.

**OPATRŇ**

Hrozí nebezpečí úrazu! Sklo bočních dílů se může rozbít.

- ▶ S bočními díly zacházejte pečlivě a opatrně.

**VÝSTRAHA!**

Hrozí nebezpečí úrazu! Boční díly jsou velmi těžké a mohou se převrátit.

- ▶ Během montáže zajistěte boční díly proti převrácení.

**VÝSTRAHA!**

Hrozí nebezpečí úrazu! Samonosný nosník je velmi těžký a může spadnout.

- ▶ Během montáže zajistěte samonosný nosník proti pádu pomocí minimálně dvou až tří osob.

- ▶ Při demontáži zařízení postupujte v obráceném pořadí oproti montáži.

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord-Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West

Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost

Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-32

GEZE Service GmbH NL West

Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd

Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel. +43/6225/87180
Fax +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26 290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-5935 9300
Fax +86-(0)10-5935 9322
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiagio (MI)
Tel. +39(0)29 50 695-11
Fax +39(0)29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy

GEZE Engineering Roma S.r.l
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39(0)6-72 65 311
Fax +39(0)6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
Building 10, level 2, sector 2
020335 Bucharest
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russia

OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland

Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-40 05 100
Fax +358(0)10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Märkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-32 33 24
Fax +45(0)46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75, Wcega Tower,
Singapore 658065
Tel. +65-6846 1338
Fax +65-6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel. +27(0)113 158 286
Fax +27(0)113 158 261
E-Mail: info@gezesa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-285 54 00
Fax +41-(0)62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-88 33 112
Fax +971(0)4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543 44 30 00
Fax +44(0)1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

146580-01

